

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JPT-260

BMX Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG)  
Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах

## Фуговально-рейсмусовый станок JPT-260



### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Станок предназначен для обработки изделий из древесины. Нельзя обрабатывать изделия из металла. Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после консультации с представителями компании.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.

Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате этого.

В станке нельзя производить никаких технических изменений.

Ответственность несет только пользователь.

Использовать станок только в технически исправном состоянии. При работе на станке должны быть установлены все защитные приспособления и крышки.

Для станков 220В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее 3x1,5мм<sup>2</sup> (желательно медный, трёхжильный, с сечением каждой жилы не менее 1,5 мм<sup>2</sup>).

Для станков 380В: Соединительный кабель (или удлинитель) от автомата защиты и от источника электропитания до станка должен быть не менее 4x1,5мм<sup>2</sup> (желательно медный, четырёхжильный, с сечением каждой жилы не менее 1,5 мм<sup>2</sup>).

При возникновении неисправностей в процессе эксплуатации станка не пытайтесь ставить не оригинальные детали и узлы, не вносите конструктивных изменений и переделок в станок

Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

Не запускайте станок в работу!

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фуговально-рейсмусовый станок
2. Упор для заготовки
3. Кожух ножа
4. Рукоятка
5. Messereinstellehre
6. Принадлежности для монтажа
7. Инструкция по эксплуатации
8. Список деталей

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Фугование:

Макс. ширина строгания..... 257 мм  
Длина фуговального стола..... 1120 мм  
Стол для фугования над станиной  
..... 850 мм  
Упор заготовки ..... 900 x 150 мм  
Диапазон поворота ..... 0-45°  
Макс. съём стружки при строгании ..... 3 мм

### Строгание:

Макс. ширина строгания..... 256 мм  
Проход по высоте  
..... мин. 3 мм – макс. 225 мм  
Длина рейсмусового стола ..... 540 мм  
Мин. длина заготовки..... 150 мм  
Скорость подачи ..... 5,2 м /мин  
Макс. съём стружки..... 4,5 мм

**\*Примечание:** Спецификация данной инструкции является общей информацией. Данные технические характеристики были актуальны на момент издания руководства по эксплуатации. Компания WMH Tool Group оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации оборудования без уведомления потребителя.

Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.

## 4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности включает в себя также соблюдение инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленные изготовителем

Всегда храните инструкцию, предохраняя её от грязи и влажности, передавайте дальнейшим пользователям.

Ежедневно перед включением станка проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.

Установленные дефекты станка или защитных устройств необходимо незамедлительно устранить с помощью уполномоченных для этого специалистов.

Не включайте в таких случаях станок, выключите его из эл. сети.

Применяйте необходимые согласно предписаниям средства личной защиты.

Надевайте плотно прилегающую одежду, снимайте украшения, кольца и наручные часы.

Если у Вас длинные волосы, надевайте защитную сетку для волос или головной убор.

Для безопасного обращения со строгальными ножами необходимо надевать подходящие защитные перчатки.

Держите ножи заточенными и очищенными от ржавчины и смолы. Следите, чтобы зажимные винты были надежно затянуты.

Удаляйте посторонних, особенно детей, из опасной зоны.

Перед строганием удалите из заготовок гвозди и другие инородные предметы.

Минимальные и максимальные размеры заготовок должны быть соблюдены.

При работе с длинными заготовками используйте соответствующие удлинения стола, роликовые опоры.

При строгании неудобных для обработки заготовок применяйте для крепления подходящие вспомогательные средства.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ снять кожух во время работы станка. Нарушение этого правила может привести к серьезным физическим увечьям.

Кол-во ножей..... 3  
Диаметр строгального вала ..... 70 мм  
Частота вращения  
на холостом ходу ..... 5300 об/мин  
Кол-во резов в мин..... 15900  
Длина строгального ножа..... 260 мм  
Ширина строгального ножа ..... 25 мм  
Толщина строгального ножа ..... 3 мм  
Вытяжной шуцер..... 100 мм  
Габаритные размеры  
(ДхШхВ) ..... 1120x700x1000 мм  
Масса станка ..... 170 кг

Подключение ..... 220V ~1/N/PE 50 Hz  
Выходная мощность..... 1,7 кВт (2,3 л.с.) S1  
Рабочий ток ..... 10 А  
Соединительный провод  
(H07RN-F)..... 3x1,5 мм<sup>2</sup>  
Защита ..... 16 А

Подключение ..... 400V ~3/PE 50 Hz  
Выходная мощность..... 2,2 кВт (3 л.с.) S1  
Рабочий ток ..... 5 А  
Соединительный провод  
(H07RN-F)..... 4x1,5 мм<sup>2</sup>  
Защита ..... 16 А

Следить за тем, чтобы все заготовки при обработке надежно удерживались и безопасно перемещались.

Нельзя строгать слишком маленькие заготовки.

Не эксплуатируйте станок при открытом кожухе редуктора. Если заграждения необходимо снять для регулировки или обслуживания, их необходимо немедленно установить обратно сразу после выполнения нужных процедур и перед началом эксплуатации станка.

Удалять стружку и заготовки только при выключенном моторе и при полной остановке станка.

По соображениям безопасности на этом станке необходимо работать, используя обе руки.

Во время работы держите руки подальше от подающих роликов и строгального вала.

Не разрешается работа на станке с использованием каких-либо подставок и лестниц.

Не оставляйте без присмотра работающий станок. Перед уходом с рабочего места отключите станок.

Строгальный вал должен достичь максимального числа оборотов, прежде чем начать строгание.

Учитывайте время пробега строгального вала станка при торможении, оно не должно превышать 10 секунд.

Следите за тем, чтобы станок устойчиво стоял на твердом и ровном основании.

Станок должен быть установлен так, чтобы было достаточно места для его обслуживания и направления заготовок.

Следите за хорошим освещением.

Не используйте станок поблизости от горючих жидкостей и газов.

Принимайте во внимание возможности сообщения о пожаре и борьбе с огнем, например с помощью расположенных на пожарных щитах огнетушителей.

Не применяйте станок во влажных помещениях и не подвергайте его воздействию дождя.

Постоянно обращайтесь внимание на то, чтобы не образовывалось слишком много пыли – всегда применяйте подходящую вытяжную установку. Древесная пыль является взрывоопасной и может быть вредной для здоровья.

Ваш станок должен быть заземлен. Если используется шнур или штекер, убедитесь, что каждое гнездо заземления подсоединяется к подходящему заземлению. Следуйте процедуре заземления, прописанной в электротехнических правилах и нормах.

Работы на электрическом оборудовании станка разрешается проводить только квалифицированным электрикам

Не перегружайте станок. Он работает намного лучше и дольше, если его мощность используется надлежащим образом.

Никогда не используйте станок, если выключатель-выключатель не функционирует надлежащим образом.

Следите за тем, чтобы электрическая проводка не мешала рабочему процессу, и чтобы об неё нельзя было споткнуться.

Удлинительный кабель необходимо полностью разматывать с барабана.

Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.

Необходимо постоянно обращать внимание на то, чтобы вентиляционные прорезы мотора были всегда открытыми и чистыми.

Переоснащение, регулировку и очистку, производить только после полной остановки станка и отключении эл. питания.

Поврежденные строгальные ножи должны быть немедленно заменены.

#### **4.1. ВНИМАНИЕ опасности**

Даже при правильном использовании станка возникают приведенные ниже опасности.

Касание строгального вала в области реза. Кожух ножа всегда должен соответствовать заготовке.

Опасность ранения отлетевшей заготовкой. Вращающийся строгальный вал задевает заготовку и её отбрасывает в сторону.

Опасность ранения отлетевшими частями заготовок.

Автоматическая подача: опасность затягивания.

Автоматическая подача: опасность защемления.

Опасность от шума и пыли.

Обязательно надевайте средства личной защиты (защита глаз, ушей и дыхательных путей).

Применяйте вытяжные установки!

Опасность поражения электрическим током, при неправильной прокладке кабеля.

## **4.2. Звуковая эмиссия**

Приведённые значения соответствуют EN 1807: 1999 (погрешность – 4 дБ).

Заготовка из ели:

Ш=100 мм, Д=1000 мм, влажность 8,5%.

### **Фугование:**

Уровень звукового шума (согласно EN 3746):

Холостой ход – 89,8 дБ(А)

Обработка – 101,8 дБ(А)

Уровень звукового давления (согласно EN 11202)

Холостой ход – 78,9 дБ(А)

Обработка – 96,5 дБ(А)

### **Строгание:**

Уровень звукового шума (согласно EN 3746):

Холостой ход – 92,6 дБ(А)

Обработка – 103,5 дБ(А)

Уровень звукового давления (согласно EN 11202)

Рабочее место 1

Холостой ход – 74,4 дБ(А)

Обработка – 91,8 дБ(А)

Рабочее место 2

Холостой ход – 84,4 дБ(А)

Обработка – 95,7 дБ(А)

Приведенные значения относятся к уровню издаваемого шума и не являются необходимым уровнем для безопасной работы.

Они должны дать возможность пользователю станка лучше оценить подверженность опасности и возможные риски.

## **4.3. Уровень пыли**

При скорости воздуха 20 м/сек (диаметр вытяжного штуцера=100 мм):

Давление – 900 Па

Объём всасываемого воздуха – 565 м<sup>3</sup>/час

## 5. ОПИСАНИЕ СТАНКА

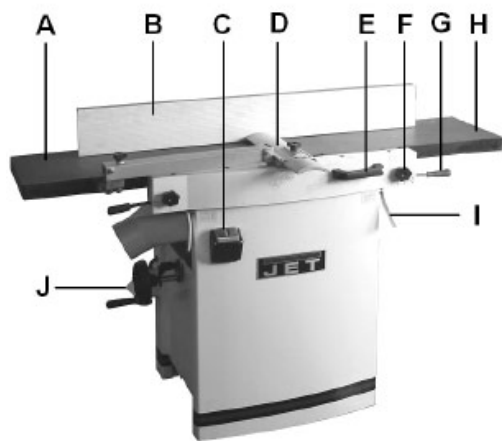


Рис. 1

- A разгрузочный стол
- B упор заготовки
- C переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- D кожух ножей
- E поворотная ручка
- F зажимной винт стола
- G регулировочная ручка стола
- H загрузочный стол
- I корпус регулировки стола
- J вилка

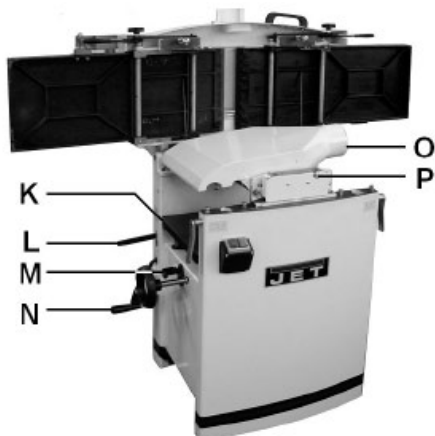


Рис. 2

- K рейсмусовый стол
- L ручка для включения/выключения подачи
- M стопорный винт рейсмусового стола
- N регулировочный винт стола
- O защитный кожух для выбрасываемой стружки
- P разблокировка защитного кожуха

## 6. ТРАНСПОРТРОВКА И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### 6.1. Транспортировка и установка

Для транспортировки станка к месту установки используйте стандартный штабелер или погрузчик. Предохраняйте станок при транспортировке от падения. Удалите крепежные винты и осторожно стащите станок с поддона.

#### **ВНИМАНИЕ:**

Столы для фугования точно выставляются на заводе изготовителе. Нагружайте столы

для фугования только тогда, когда они закрыты и зафиксированы, в противном случае они могут быть повреждены.

Установка станка должна производиться в закрытых помещениях, условия обычной столярной мастерской являются вполне достаточными.

Поверхность, на которой устанавливается станок, должна быть достаточно ровной и способной выдерживать нагрузки. При необходимости станок можно жестко закрепить на устанавливаемой поверхности.

Для соблюдения компактности упаковки станок поставляется не полностью смонтированным.

### 6.2. Монтаж

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу, не запускайте станок в работу!

Удаляйте защитную смазку от ржавчины с помощью мягких растворителей.

Установите поворотную рукоятку (E).

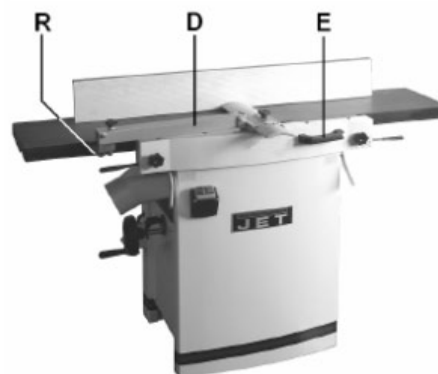


Рис. 3

Установите защиту ножа (D) с помощью двух винтов с головками с внутренним шестигранником (R).

Проход под защитным брусом не должен превышать 75 мм.

### 6.3. Подключение к электрической сети

Подсоединение к сети со стороны клиента, а также применяемые удлинительные проводники должны соответствовать предписаниям.

Применяйте для подсоединения только проводники с обозначением H07RN-F.

Применяемое потребителем защитное устройство должно быть рассчитано на 16 А.

Обратите внимание на то, чтобы напряжение в сети соответствовало параметрам, указанным на заводской табличке станка.

Подключение и ремонт электрического оборудования разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

## **ВНИМАНИЕ:**

- Перед включением станка проверьте свободное вращение ножевого вала и наличие всех защитных приспособлений.

- При неправильном направлении вращения необходимо нажать на переключатель фаз ССЕ-штекера и повернуть его на 180°.

(Принимайте во внимание стрелку, показывающую правильное направление вращения станка).

### **6.4. Подключение вытяжной установки**

Перед пуском в эксплуатацию станок должен быть подключен к вытяжной системе таким образом, чтобы при включении станка автоматически включалась вытяжная вентиляция

Минимальная скорость воздуха на всасывающем патрубке должна составлять 20 м/сек.

Всасывающие шланги должны характеризоваться по качеству как „трудно воспламеняемые“ и соединены с заземлением станка.

### **6.5. Ввод в эксплуатацию**

Станок включается посредством нажатия зеленого выключателя: С помощью красного выключателя производится остановка станка.

Подача рейсмусовой обработки может быть включена и выключена посредством рычага (L, рис. 2).

При перегрузке станок выключается самостоятельно.

После охлаждения станка в течение, примерно 10 минут, можно его снова включить.

## **7. РАБОТА СТАНКА**

Замену операции фугования на рейсмусовую обработку и обратно разрешается производить только при полной остановке станка.

### **7.1. Стругание и фугование**

#### **Правильное рабочее положение:**

Становитесь сбоку от загрузочного стола (Рис. 4)

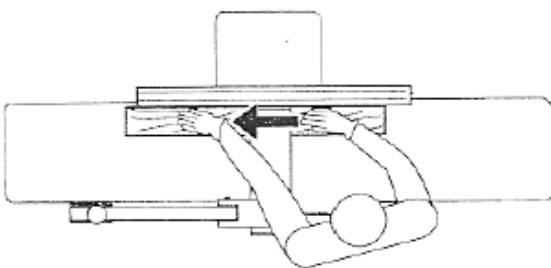


Рис. 4

#### **Обращение с заготовкой:**

Перемещайте заготовку ровно по загрузочному столу. При этом держите пальцы сомкнутыми и удерживайте заготовку ладонями рук.

Никогда не подставляйте пальцы под защитный брус ножей.

Всегда выдерживайте безопасное расстояние от строгального вала.

Никогда не направляйте заготовку назад над открытым вращающимся строгальным валом.

Всегда строгайте заготовки по всей их длине.

Съем стружки регулируется с помощью рычага (G).

Во время регулировки ослабьте зажим (F).

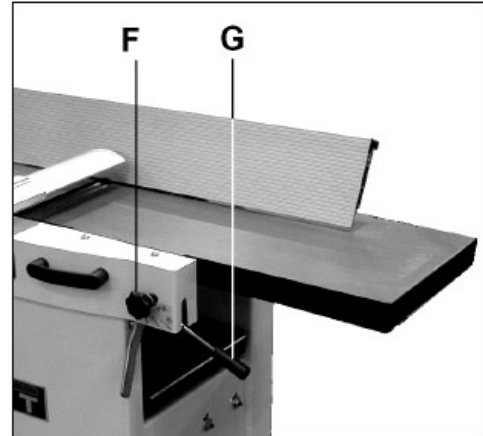


Рис. 5

Длинные заготовки (длиннее, чем столы для фугования), подпирайте роликовыми опорами или приспособлениями для удлинения стола.

#### **Стругание заготовки высотой до 75 мм по широкой стороне:**

Положите заготовку на упор для фугования.

Подгоните к заготовке высоту защитного бруска. При перемещении заготовки руки скользят над защитным бруском (Рис.5).

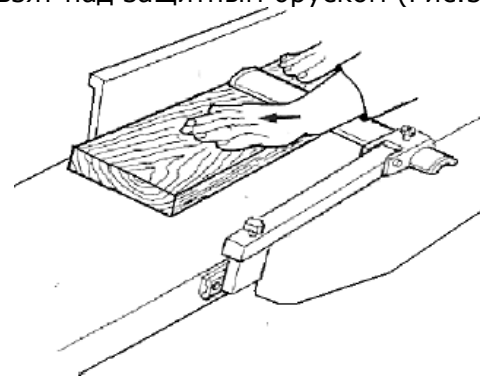


Рис. 6

#### **Стругание узких сторон (кромки) и заготовок высотой более 75 мм:**

Приложите заготовку к упору для фугования.

Защитный брусок ножей установите сбоку от заготовки (Рис. 7).

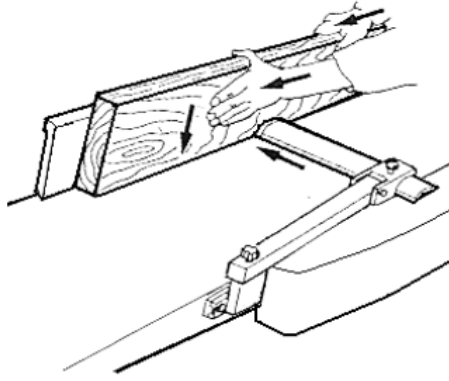


Рис.7

### Скосы и фаски на упоре

Приложите заготовку к упору для заготовки. Установите защитный брусок ножей сбоку от заготовки (Рис. 8).

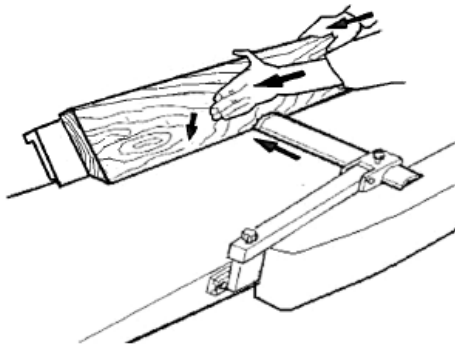


Рис. 8

### Строгание узких планок

Для надежной проводки узких планок установите вспомогательный упор (Рис. 9).

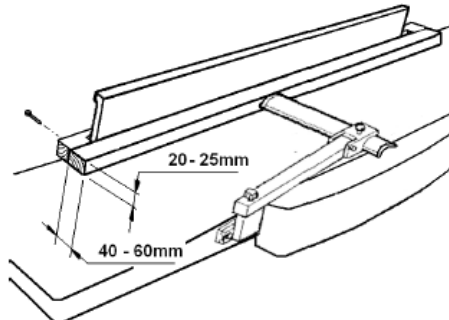


Рис. 9

### Указания

Столы для фугования точно настраиваются на заводе изготовителе. Нагружайте столы для фугования только тогда, когда они закрыты и зафиксированы, в противном случае их можно повредить.

Работайте только с острыми строгальными ножами!

Проверяйте заготовки на наличие инородных тел (гвоздей, шурупов) и удаляйте сучки.

Перемещайте заготовки толстым концом вперед и вогнутой стороной вниз.

По возможности строгайте заготовки вдоль волокон.

Качество поверхности будет лучше, если за несколько проходов каждый раз снимается меньше материала.

Если дальнейшая работа не предусматривается, то выключайте станок. Закрывайте ножевой вал защитным бруском.

Для строгания и фугования коротких заготовок должны применяться деревянные толкатели или держатели заготовок. Они должны быть подогнаны к заготовкам.

Для применения станка по назначению обратите внимание также на Приложение А «Безопасная работа» (на последней странице инструкции по эксплуатации)


*А.1.: фугование, заготовки тоньше 75 мм*



*А.2.: фугование кромок*



*А.3.: фугование узких планок*

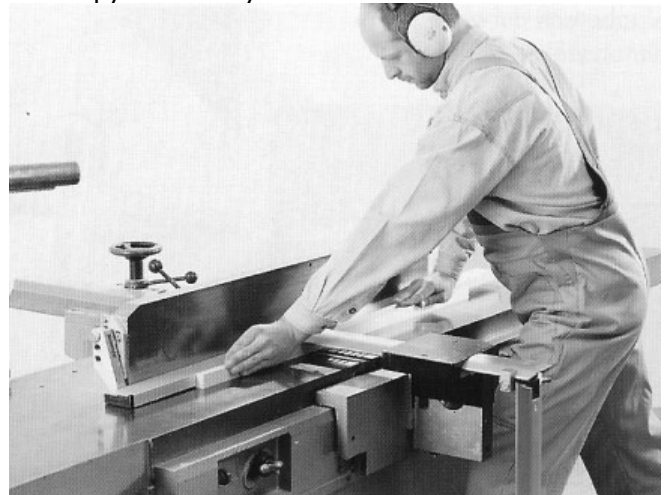

А 4.: фугование коротких заготовок с деревянным толкателем.



## 7.2 Рейсмусовая обработка

### Правильное рабочее положение

Для подачи заготовки в станок становитесь со смещением в сторону рядом с отверстием для подачи заготовки.

### Обращение с заготовкой

Установите стол для рейсмусовой обработки на толщину заготовки.

Перемещайте заготовку медленно и прямо. Заготовка автоматически затягивается. Проводите заготовку по строгальному станку по прямой линии. Для съема заготовки из станка станьте со смещением в сторону рядом с отверстием для разгрузки.

Поддерживайте длинные заготовки с помощью роликовых опор.

### Указания

Работайте только с острыми строгальными ножами.

Перемещайте заготовки толстым концом вперед и вогнутой стороной вниз.

Максимальный сьем стружки составляет 4,5 мм. Если заготовка останавливается, то опустите стол для рейсмусовой обработки примерно на 1 мм (1/4 оборота вращения ручки).

По возможности строгайте заготовки вдоль волокон.

Качество поверхности будет лучше, если за несколько проходов каждый раз снимается соответственно меньше материала.

Если дальнейшая работа не предусматривается, то выключайте станок.

Не разрешается обрабатывать заготовки короче 150 мм.

Строгайте одновременно не более двух заготовок. Заготовка проводится по обеим наружным сторонам.

## 8. РАБОТЫ ПО НАЛАДКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ

### Общие указания

Перед проведением работ по наладке и регулировке отключите станок от питания.

### 8.1. Замена строгальных ножей

Необходимо точно соблюдать данные по креплению ножей, выдвигению ножей из ножевого вала, толщине ножей, минимальной длине зажима и оптимальному моменту затягивания винтов для крепления ножей.

Замену строгальных ножей разрешается производить только при выключенном станке.

Строгальные ножи острые. Для замены строгальных ножей всегда надевайте подходящие рабочие перчатки.

Переместите защитный кожух ножей вперед, а упор для фугования назад.

Полностью выкрутите пять винтов с четырехгранной головкой из прижимной планки строгального ножа (используйте перчатки!).

Сначала удалите из строгального вала ножи, а затем прижимные планки.

Необходимо очистить поверхности ножевого вала строгальных ножей и прижимных планок от смолы (не применяйте растворители, которые могут разъесть детали станка из легких металлов).

Применяйте только подходящие строгальные ножи, которые соответствуют стандарту EN 847-1 и технической спецификации.

Неподходящие, неправильно смонтированные, тупые или поврежденные строгальные ножи могут расшататься и существенно повысить опасность обратного удара.

Следите за тем, чтобы все 3 строгальных ножа заменялись одновременно.

Прижимные планки строгальных ножей сбалансированы друг с другом и могут быть установлены в любом порядке.

Разрешается перетачивать только строгальные ножи с маркировкой „HSS“ или „HS“!

При переточке все ножи должны быть заточены одинаково, иначе может произойти повреждение подшипников вследствие нарушения балансировки.

Разрешается перетачивать ножи до ширины 15 мм.

Максимальное возвышение ножа над ножевым валом не должно превышать 1,1 мм.

Применяйте для замены только оригинальные детали JET.

Вставьте прижимную планку строгального ножа в направляющий паз ножевого вала. Выкрутите четырехгранные винты настолько, чтобы можно было вставить строгальные ножи.

Вставьте острый нож и выставьте его с помощью прижимной планки так, чтобы обе детали не выступали с боков ножевого вала.



Выставление строгального ножа производится по положенному на загрузочный стол шаблону для установки ножей (S).

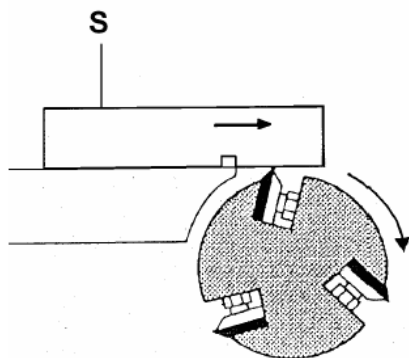


Рис. 10

При вращении ножевого вала шаблон для установки ножей должен захватываться по всей ширине фрезерованного поперечного паза.

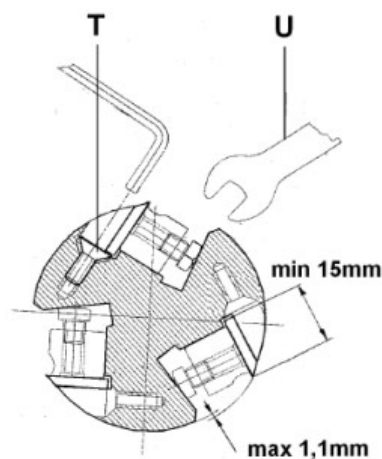


Рис. 11

Тонкая регулировка строгальных ножей производится с помощью установочных винтов (Т).

Начинайте затягивание строгального ножа с двух крайних четырехгранных винтов. Для сильного затягивания не удлиняйте инструмент (U), не ударяйте по инструменту при затягивании винтов.

## 9. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед тем, как проводить работы по техническому обслуживанию, наладке и ремонту выключите станок.

Для увеличения срока службы и повышения точности Вашего станка мы рекомендуем каждую неделю очищать станок от стружки и пыли.

Ежедневно проверяйте функциональность пылесоса.

Сразу же заменяйте повреждённые строгальные ножи.

Учитывайте, что строгальные ножи, обремененные валы привода движения заготовки, плоские, поликлиновые, клиновые и другие ремни, а также цепи, используемые в конструкции станка, относятся к деталям быстроизнашивающимся (расходные материалы) и требуют периодической замены. Гарантия на такие детали не распространяется. Защитные кожуха, отдельные детали из пластика и алюминия, используемые в конструкции станка, выполняют предохранительные функции. Замене по гарантии такие детали не подлежат.

Перед началом работы проверяйте положение всех прижимных и регулировочных ручек станка.

## 10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как проводить работы по техническому обслуживанию, наладке и ремонту выключите станок. Если необходимо, снова установите защитные приспособления.

Подключение и работы по электрике станка должны проводиться только квалифицированными специалистами.

### Не запускается двигатель

- \*нет тока – проверить соединительные провода и предохранитель;
- \*дефект мотора, выключателя или кабеля – вызвать электрика;
- \*сработала защита – дайте станку остыть и запустите снова.

### Сильные вибрации станка

- \*станок стоит неровно – выровняйте машину;
- \*разные строгальные ножи – ширина ножей должна быть одинакова;
- \*поврежденные ножи строгального станка – немедленно подлежат замене;

### Обработанная поверхность выглядит плохо

- \*нож строгального станка тупой – установить острые ножи;
- \*ножи забиты стружкой – удалить стружку;
- \*слишком много стружки – строгать в несколько проходов;
- \*заготовка неоднородная;
- \*влажная заготовка;

## Строгание

- \*не хватает длины направляющей для заготовки – используйте толкатель.
- \*тупые строгальные ножи – установите острые строгальные ножи;
- \*строгальные ножи выступают – поднимите разгрузочный стол;
- \*стол может уходить в скос – заедают роликовые направляющие;
- \*заготовка лежит неровно – обрабатывайте заготовку спереди;

## Заготовка неровная

- \*строгальный нож установлен неровно – используйте шаблон для установки ножа;

## Подача заготовки мала

- \*слишком большой съём стружки – строгайте за несколько проходов;
- \*на столе много смолы – очистите стол и смажьте е керосином;
- \*подающие ролики скользят – очистите подающий вал щёткой, обработайте прорезиненный вал шлифовальной бумагой.

## Затруднена регулировка фуговального стола

- \*недостаточно смазки – смажьте эксцентрик и направляющие;

## Затруднена регулировка рейсмусового стола

- \*недостаточно смазки – смажьте шпиндель и направляющие;
- \*не ослаблен зажим – ослабьте зажим;

## Производительность строгания мала

- \*проскальзывает приводной ремень – натяните ремень или замените его;
- \*поверхность стола в смоле – очистите стол и смажьте керосином;

## 11. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

**Артикул: 10000287** – набор ножей (3 шт.) из быстрорежущей стали / 260 x 25 x 3 мм

**Артикул: 10000205** – набор ножей (3 шт.) из быстрорежущей стали / 310 x 25 x 3 мм

**Артикул: 10000291** – цифровая индикация (рис. 12)



Рис. 12

**Артикул: 708118:** приспособление для транспортировки до 250 кг (Рис. 13)



Рис. 13

**Артикул 6285917** – ручка

**Артикул 708495** – толкатель

## 12. БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА

- А.1.: фугование, заготовки тоньше 75 мм
- А.2.: фугование
- А.3.: фугование
- А.4.: